


RESTAURO DELLA FONTANA PUBBLICA NEL COMUNE DI FONTECCHIO (L'AQUILA)


Committente:	Comune di Trento - Servizio Restauri o Servizio Edilizia Pubblica			
Periodo di esecuzione del servizio:	progetto preliminare: giugno 2014	perizia di variante: aprile 2015	esecuzione: 10.12.2014 - 03.09.2015	
	progetto definitivo: luglio 2014			
	progetto esecutivo: agosto 2014			
Importo complessivo dell'opera:	progetto preliminare: € 70.000,00	perizia di variante: € 11.680,00		
	progetto definitivo: € 70.000,00	a consuntivo: € 81.680,00		
	progetto esecutivo: € 70.000,00			
Importo del servizio classe I cat. e (E.22):	progetto preliminare: € 70.000,00	perizia di variante: € 11.680,00		
	progetto definitivo: € 70.000,00	a consuntivo: € 81.680,00		
	progetto esecutivo: € 70.000,00			
Data di approvazione/validazione dei progetti:	Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo autorizzazione n. prot. MBAC-SBAP-ABR 00000000100011953 dd. 30.07.2014 Comune di Fontecchio approvazione con atto di Giunta comunale n. 45 dd. 05.08.2014 Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo autorizzazione n. prot. 1556 dd.17.06.2015 Comune di Fontecchio approvazione con atto di Giunta comunale n. 33 dd. 19.06.2015			
Ruolo svolto nell'esecuzione del servizio:	Incarico per il rilievo architettonico, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza dei lavori, liquidazione e redazione del certificato di regolare esecuzione			

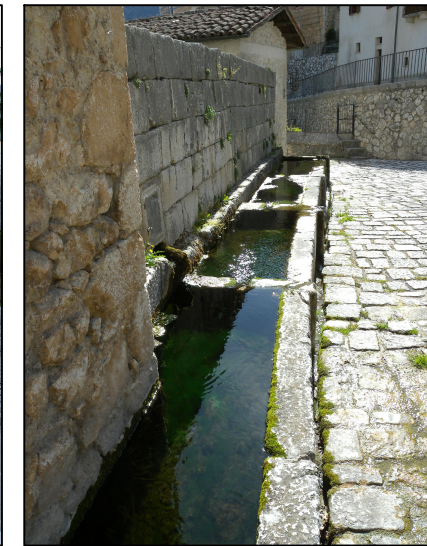

Il progetto nasce dalla disponibilità espressa nel 2010 dalla Provincia autonoma di Trento a contribuire al recupero della fontana pubblica e dell'edicola affrescata del comune di Fontecchio in seguito al sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile del 2009. L'intervento riguarda il restauro della fontana, dell'abbeveratoio e del paramento murario retrostante, il ripristino funzionale degli adduttori idrici e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione della piazza ad alta tecnologia (il restauro dell'edicola è escluso in quanto è stato oggetto di un intervento separato). La fontana, in pietra calcarea, è composta da un basamento a due gradini, una vasca poligonale a 14 facce, un fusto cilindrico centrale (nella parte inferiore sono scolpiti quattro mascheroni dalle cui bocche fuoriescono gli ugelli in bronzo per la fuoriuscita dell'acqua, in quella superiore si alternano i motivi scultorei dello stemma del Comune di Fontecchio e di un'aquila con corona), una coppa circolare con motivo decorativo a foglie d'acanto sommontata a sua volta da un'edicola gotica e si conclude con un'alta cuspidate con terminazione a sfera. L'abbeveratoio è composto invece da un sistema di 5 vasche collegate tra di loro, la prima delle quali, la maggiore, sommontata dall'edicola affrescata. Da una prima analisi delle fonti storiche condotta sulla base di una ricerca bibliografica svolta su pubblicazioni inerenti il paese di Fontecchio e le fontane dell'Abruzzo (l'archivio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo è momentaneamente inaccessibile perché danneggiato dal sisma) non è stato possibile risalire all'autore né con precisione all'anno di costruzione del manufatto, ma diversi autori la collocano nel XIV secolo. Da un'analisi delle fonti dirette si è osservato che la parte scolpita della colonna centrale non sembra essere coeva al resto della fontana e la coppa su cui si appoggia l'edicola gotica presenta dei fori per la fuoriuscita dell'acqua che avvalorano la tesi di un cambiamento della configurazione originaria della fontana.

Le principali patologie di degrado riscontrate nella fontana sono un generale dissesto delle parti che la compongono, la presenza di un consistente strato di patina biologica (muschi, licheni e alghe) favorito anche dalla perdita di tenuta dei giunti delle lastre della vasca e dalla conseguente percolazione continua dell'acqua; questi fenomeni si riscontrano anche sulle vasche dell'abbeveratoio e sono legati anche alla mancanza di costanti interventi di pulizia e manutenzione. La coppa e l'edicola sommitale presentano invece alterazioni dovute principalmente all'erosione della pietra e alla presenza di deposito superficiale.

Gli interventi previsti nel progetto riguardano il restauro della fontana, dell'abbeveratoio e dei paramenti murari retrostanti con operazioni di: disinfestazione mediante biocida di muschi e licheni, rimozione manuale e meccanica di depositi coerenti e concrezioni, pulitura chimico fisica, rimozione di stucature, consolidamento e trattamento biocida, distacco e riadesione di frammenti, sigillatura delle fughe con resina epossidica elastica, stuccatura e/o reintegrazione dei giunti con malta idraulica, trattamento finale delle superfici lapidee, trattamento delle superfici murarie, restauro delle superfici lapidee con lavorazione semplice e restauro degli elementi metallici. È inoltre previsto il ripristino funzionale degli adduttori idrici prevedendo: nuove opere di captazione e adduzione dell'acqua all'interno del cunicolo dove è collocato uno spazio ipogeo in cui viene intercettata una sorgente di acqua che alimenta i due manufatti; interventi all'impianto idraulico della fontana (sostituzione degli ugelli in bronzo danneggiati, della grata di troppo pieno della fontana, dello scarico di fondo, ripristino dell'ispezione del troppo pieno della fontana) e a quello dell'abbeveratoio (rifacimento del sistema di scarico del troppo pieno).

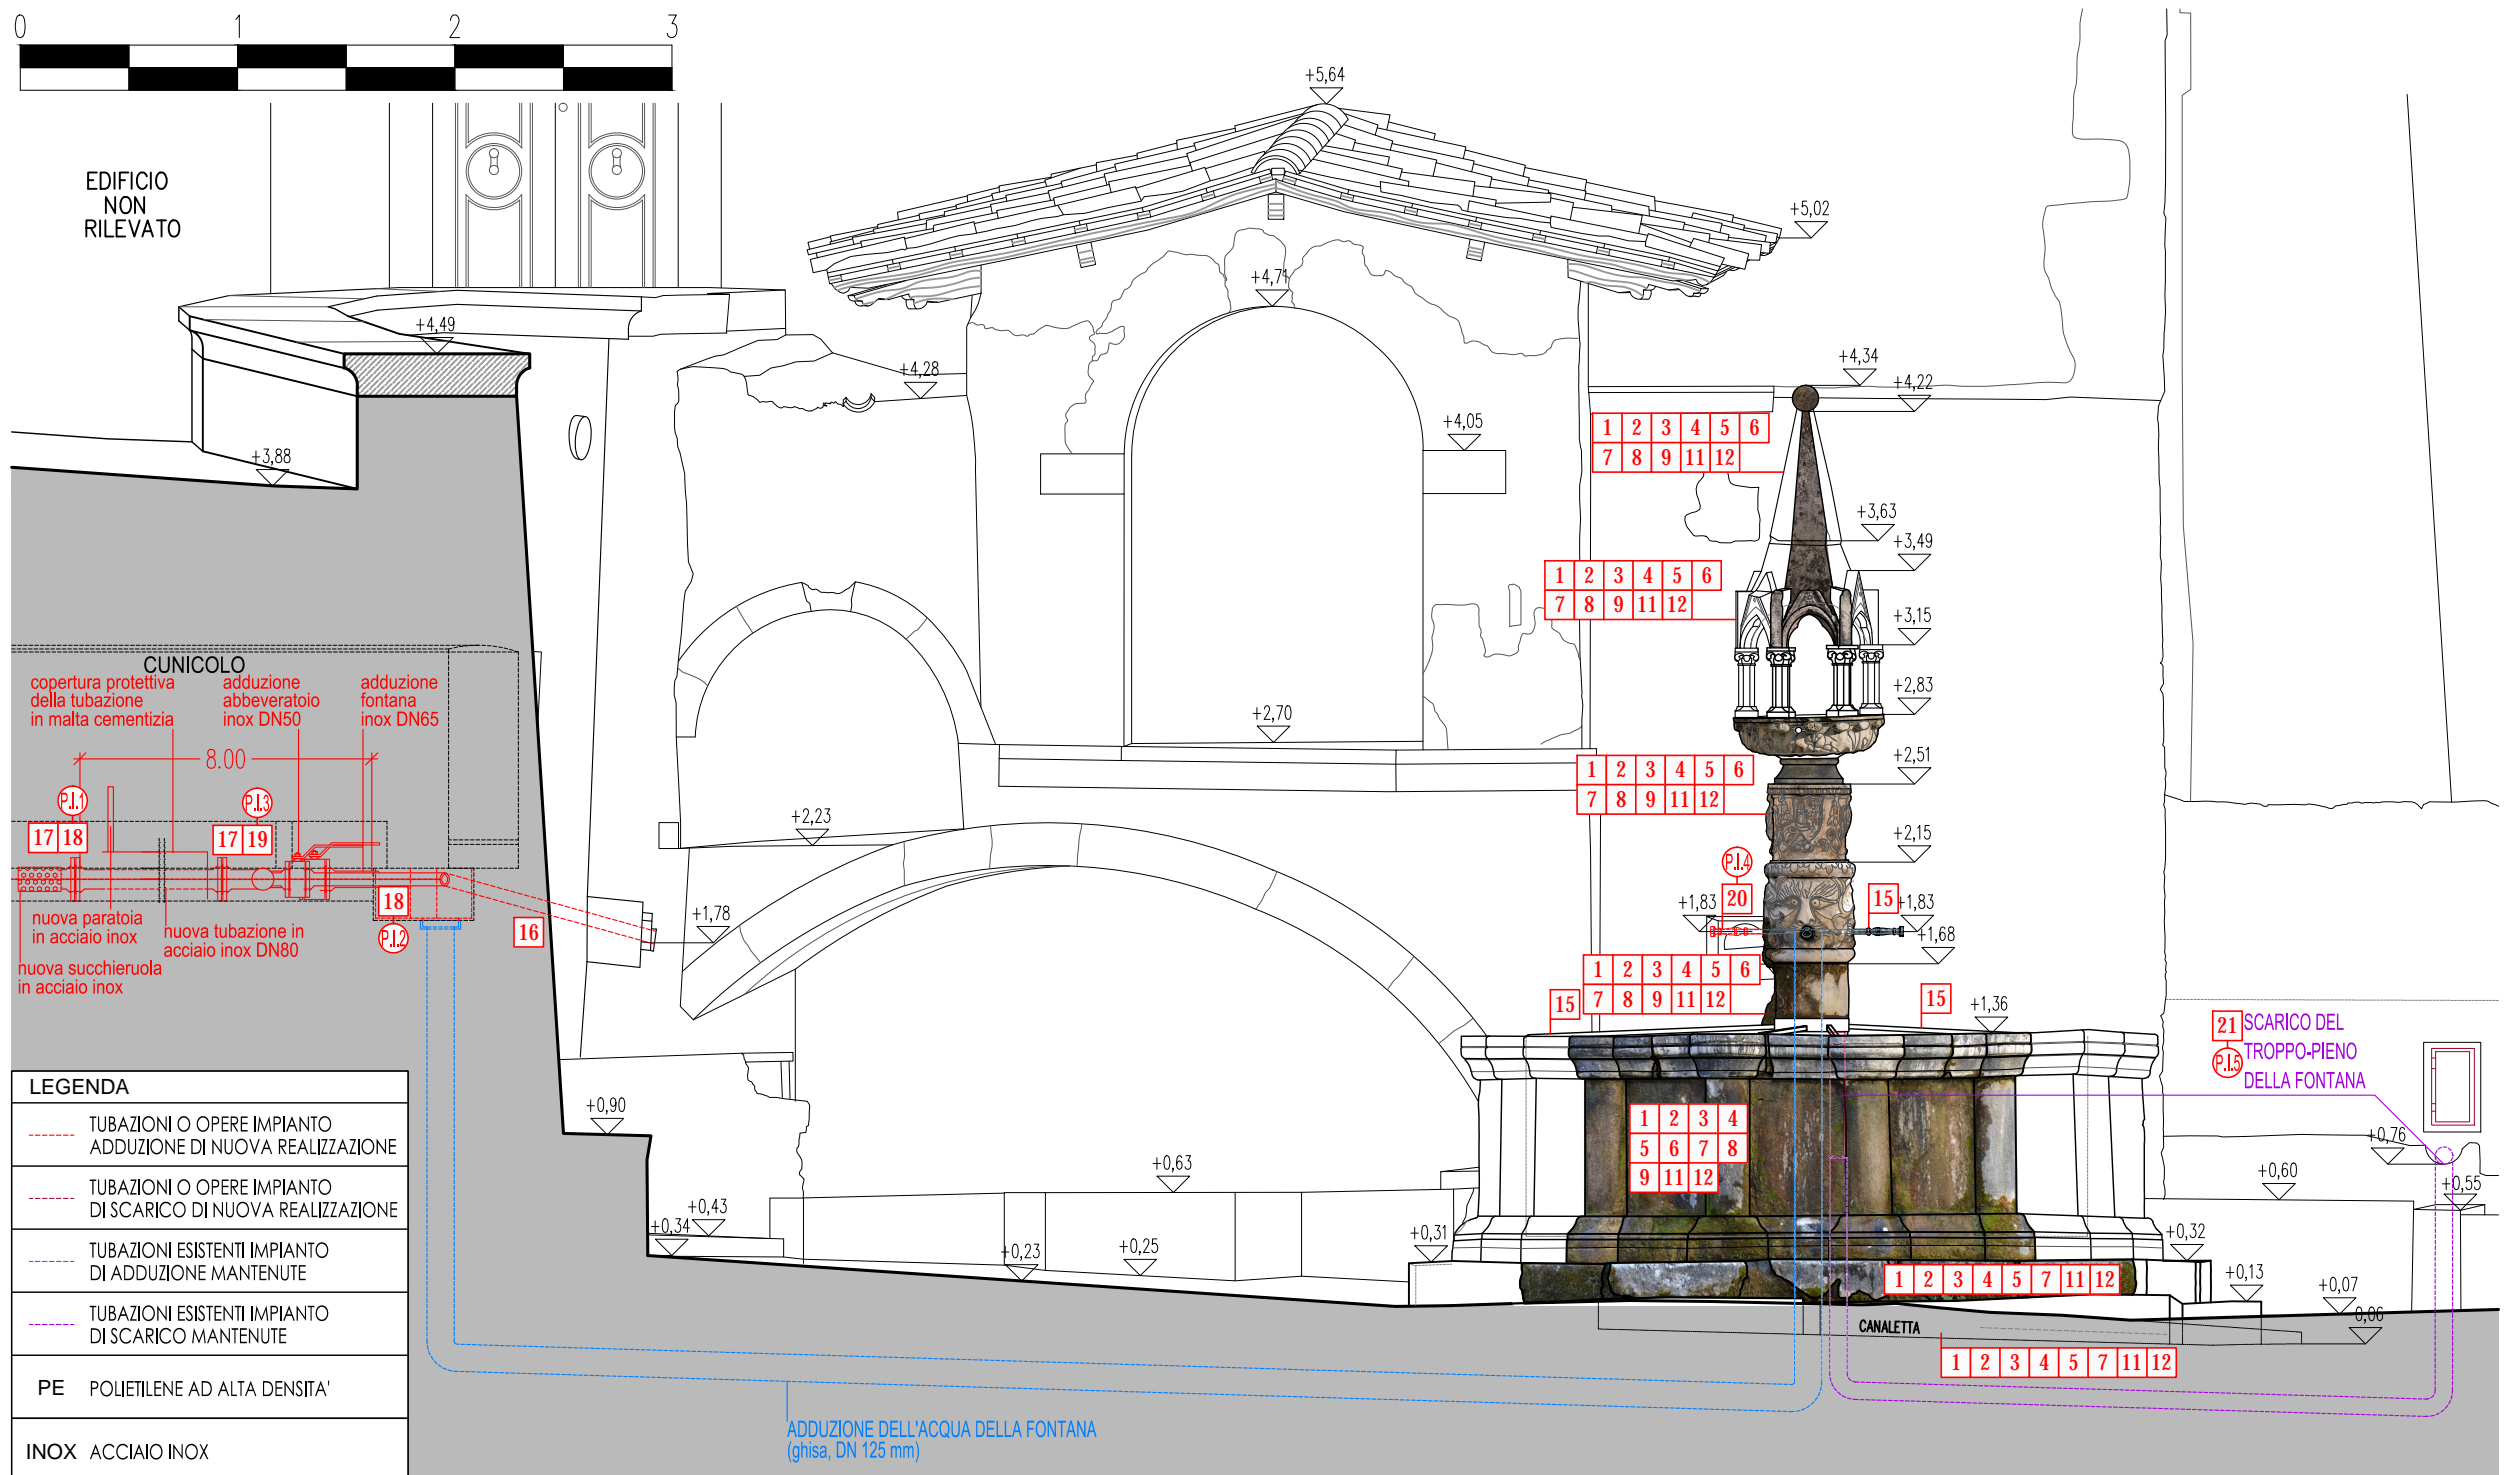

SEZIONE C-C – PROSPETTO OVEST